


CONDICION ACTUAL

ALCANTARILLA N°21




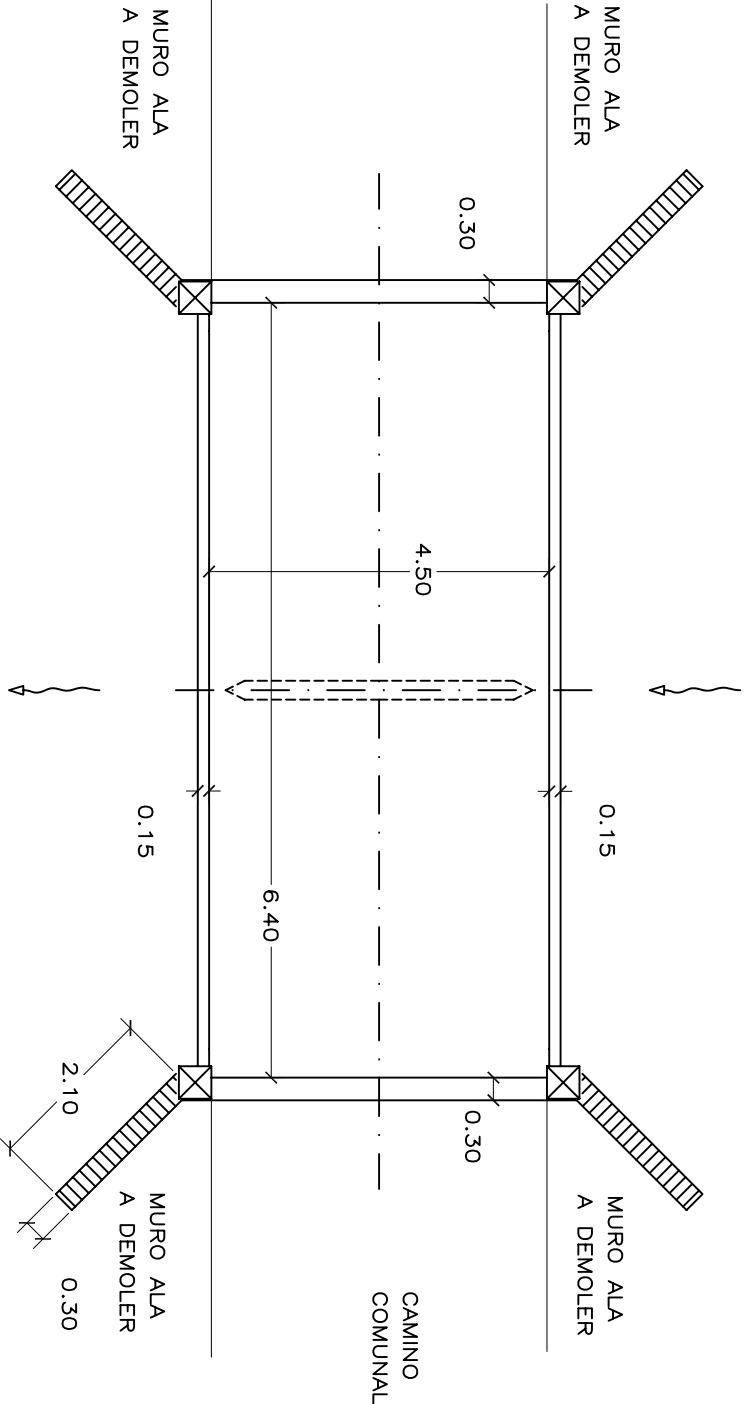


NOTA

- 1. ESTRIBOS EN BUEN ESTADO
- 2. SOCAVACION BASE PILA
- 3. MUROS DE ALA FISURADOS


PROPUESTA

- 1. DEMOLER MURO DE ALA
- 2. RESTITUIRLO CON FUNDACION DE H° POBRE (H-8)

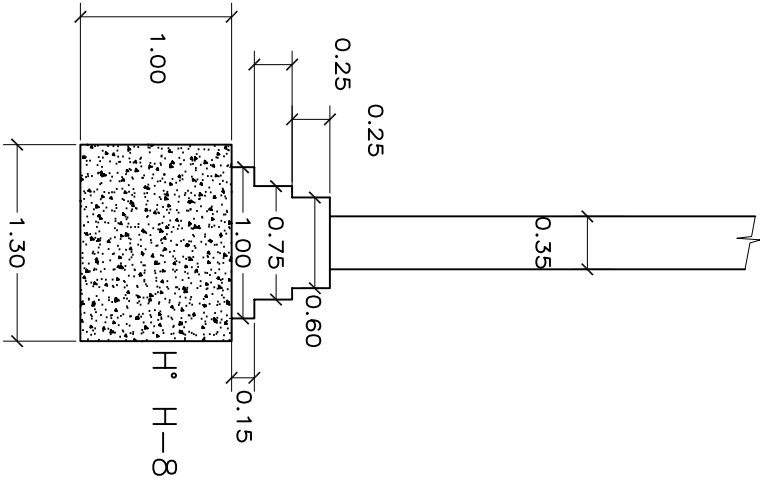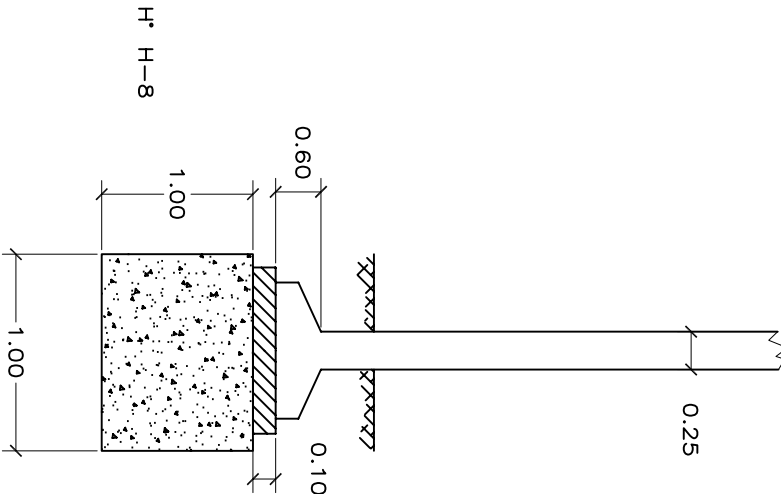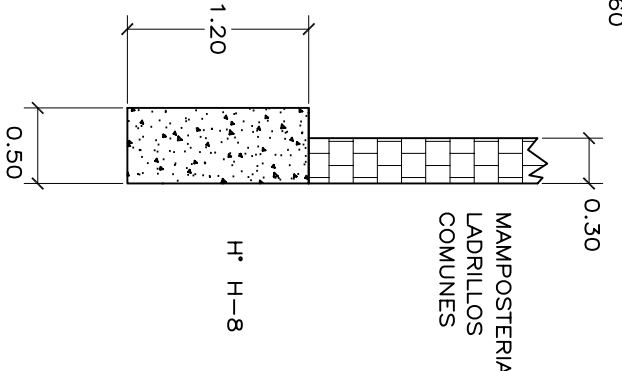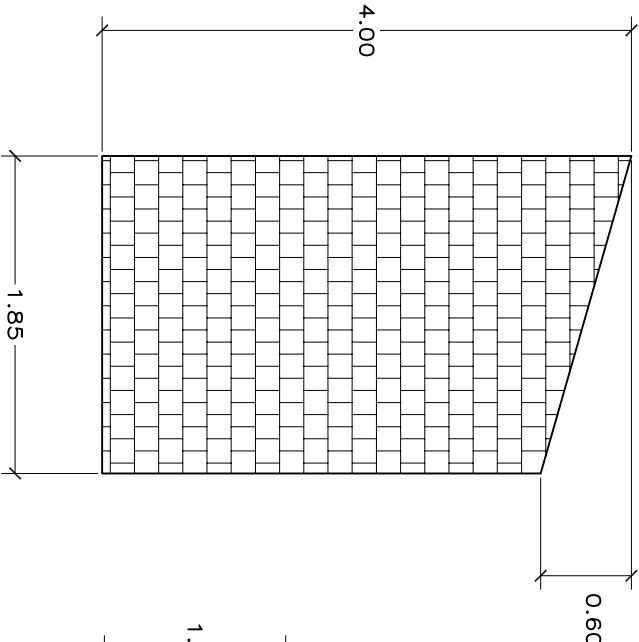

DOBLADO DE HIERROS UNION ESTRIBO-ALA

PLANILLA DE HIERROS		Ø	SEPAR (CM)
POSICION	DIAGRAMA		
1		8	30
2			

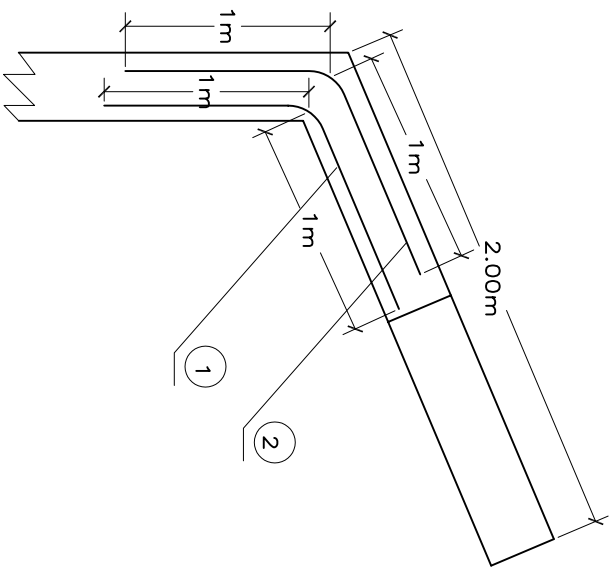



trabajamos juntos construyendo futuro

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

MINISTRO: ING. ALBERTO JOAQUIN

DIR. PCIAL. de EVAL., ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. PABLO CACIK

DIRECTOR GRAL. de PROYECTOS

ING. SERGIO ROJAS

PROYECTO:

ING. GOMEZ GRANDOLI

APOYO TECNICO: INGS. BORJO-G. SAURA

GOMEZ GRANDOLHNAVARRO

OBRA:

OBRAS DE ARTE

SOBRE CANAL SALTO GRANDE

REACONDICIONAMIENTO CANAL SALTO GRANDE

REPARACION ALCANTARILLA N°21

PROGRESIVA 14,777km.

FECHA:

SEPTIEMBRE 2005

ESCALA:

1:50

1:100

PLANO N°:

29